



AFRISO

AFRISO Sp. z o.o.
Szalsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польша

www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

KFE



Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.

Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.


Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность

H ₂ O	max. 50% glycol				



Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт

Name				
KFE	G1/2"	ø13 mm	max 10 bar	max. 120°C

Construction / Budowa / Konstruktion / Vue éclatée / Конструкция

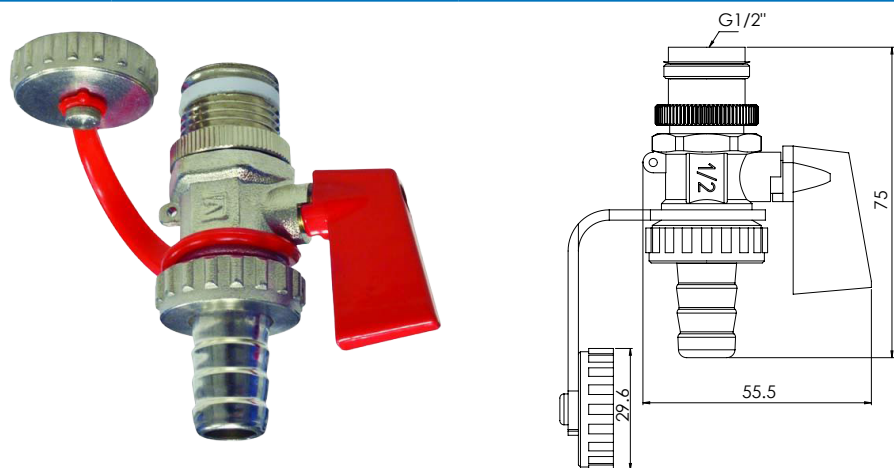

Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

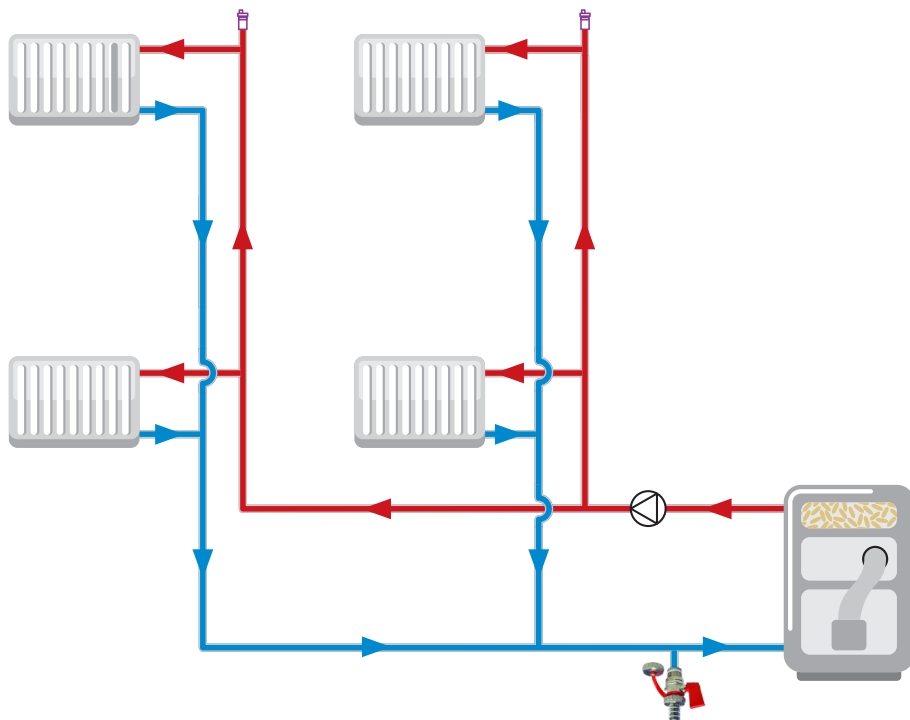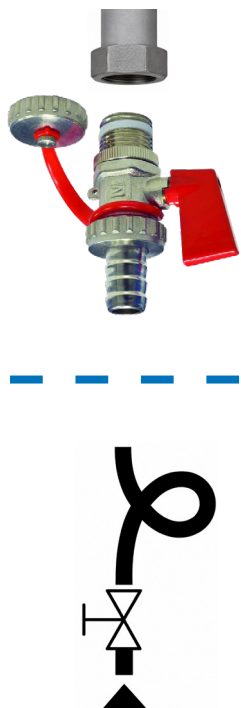

Working principle / Zasada działania / Funktionsprinzip / Principe de fonctionnement / Принцип работы


Filling and draining / Napętnianie i opróżnianie / Füllen und Entleeren / Remplissage et vidange / Наполнение и слив



Filling and draining / Napętnianie i opróżnianie / Füllen und Entleeren / Remplissage et vidange / Наполнение и слив



1

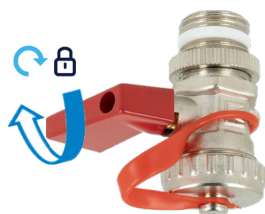

2

Disconnect the hose.
Screw the cap back on.

Odłącz węz.
Nakręć z powrotem zaślepkę.

Trennen Sie den Schlauch.
Schrauben Sie die Kappe wieder auf.

Débranchez le tuyau.
Revissez le bouchon.

Отсоедините шланг.
Навинтите обратно заглушку.